

取扱説明書  
デジタルレベル

---

**DL-500シリーズ**  
DL-502  
DL-503

FC11808-A013-03  
21121 99012



**Li-ion**

不要になったリチウムイオン電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリチウムイオン電池リサイクル協力店へお持ちください。

### JSIMA規格に基づく測量機器の校正・検査認定制度

(中)日本測量機器工業会が推奨する校正期間は1年以内です。ただし、お客様の使用状況により機器の状態は変わりますので、使用頻度が高い場合にはこれより短い期間での校正を推奨いたします。

校正期間は、お客様の使用環境や必要とする精度を考慮して決めてください。

**JSIMA**

日本測量機器工業会の  
シンボルマークです。

デジタルレベル  
**DL-500シリーズ**  
DL-502  
DL-503

取扱説明書

このたびはデジタルレベルDL-502/503をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- この取扱説明書は、実際に機械を操作しながらお読みください。常に適切な取り扱いと、正しい操作でご使用くださいますようお願いいいたします。
- ご使用前には、標準品が全てそろっているかご確認ください。  
(⇒「20.1 標準品一式」)
- コンピュータやデータコレクタなどと接続することにより、コマンド操作で測定をしたり、DL-502/503内部のデータを出力したりすることができます。制御コマンドや通信フォーマットの詳細を記した「デジタルレベル編コミュニケーションマニュアル」については、最寄りの営業担当にお問い合わせください。
- 扱いやすく、より良い製品をお届けするため、常に研究・開発を行っております。製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載のイラストは、説明をわかりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。あらかじめご了承ください。

# 目 次

まず  
お読みください

---

1. 安全にお使いいただくために .....	4
2. 使用上のお願い .....	7

---

はじめに

---

3. DLの機能 .....	9
3.1 メモリー機能プログラムの特長 .....	9
3.2 各部の名称と機能 .....	9
3.3 ディスプレイ表示 .....	11
3.4 主なキー操作 .....	14
3.5 モード構成 .....	15

---

測定の準備

---

4. バッテリーの装着と取りはずし .....	17
5. 機械の設置 .....	18
6. ピント合わせ .....	19

---

測 定

---

7. 基本測定 .....	21
7.1 標尺の読み取り .....	21
7.2 ステータスマードで測定 .....	23
7.3 ウェービング測定 .....	24
8. データ記録の準備 .....	26
8.1 JOBの設定 .....	26
8.2 記録条件 .....	28
8.3 往路復路設定 .....	28
8.4 データ記録のフロー .....	29
9. 比高測定 ~高低差を測定する~ .....	32
10. 標高測定 .....	34
11. 測設 ~指定した比高、距離、標高の位置を探し出す~ .....	37
11.1 比高測設 ~指定した高低差を探し出す~ .....	37
11.2 距離の測設 ~指定した距離を探し出す~ .....	39

## 測 定

11.3 標高測設 ～指定した標高を探し出す～	41
12. その他の測定	43
12.1 水平角の測定	43
12.2 自動レベルとしての使用	43

---

## 記録データの後処理

13. 記録データの表示	44
13.1 データ確認と編集	44
13.2 記録点数	45
14. JOB削除	46
15. 記録データの送信	47
15.1 コンピュータ／データコレクタ の接続	47
15.2 データ送信	48

---

## 必要に応じて

16. 各種設定変更	50
16.1 測定条件	50
16.2 高さの表示桁数	51
16.3 通信条件	51
16.4 オートパワーカットOFF	51
17. 警告・エラーメッセージ	52
18. バッテリーの充電	54
19. 点検・調整	56
19.1 円形気泡管調整	56
19.2 十字線調整	57
20. 付属品について	62
20.1 標準品一式	62
20.2 特別付属品	63
20.3 標尺の種類	64

---

## 仕 様

21. 仕様	65
--------	----

---

# 1. 安全にお使いいただくために

ま  
す  
だ  
お  
さ  
読  
い  
み

本取扱説明書には、製品を安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたい事項が表示されています。

その内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 表示の意味



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。

## 全体について

### ⚠️ 警告

- 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発のおそれがあります。
- 分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケドのおそれがあります。
- 望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。失明の原因になります。
- 望遠鏡で反射プリズムなど反射物からの太陽光線を見ないでください。失明の原因になります。
- 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをするおそれがあります。

### ⚠️ 注意

- 格納ケースを踏み台にしないでください。すべりやすくて不安定です。転げ落ちてケガをするおそれがあります。
- 格納ケースの掛け金・ベルト・ハンドルが傷んでいたら本体を収納しないでください。ケースや本体が落下して、ケガをするおそれがあります。

## 標尺について

### △警告

- 雷が発生する天候下では使わないでください。本製品は導電体ですので、落雷を受けて死傷するおそれがあります。
- 高圧線・変電設備の近くで使用する際は取り扱いに十分注意してください。本製品は導電体ですので、接触すると感電のおそれがあります。

## 三脚について

### △注意

- 機械を三脚に止めるときは、定心かんを確実に締めてください。不確実だと機械が落下して、ケガをするおそれがあります。
- 機械をのせた三脚は、蝶ねじを確実に締めてください。不確実だと三脚が倒れ、ケガをするおそれがあります。
- 三脚の石突きを人に向けて持ち運ばないでください。人に当たり、ケガをするおそれがあります。
- 三脚を立てるときは、脚もとに入れた手・足がないことを確かめてください。手・足を突き刺して、ケガをするおそれがあります。
- 三脚の持ち運びの際は、蝶ねじを確実に締めてください。ゆるんでいると脚が伸び、ケガをするおそれがあります。

## 電源について

### △警告

- 表示された電源電圧以外の電圧を使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- バッテリーの充電には、専用の充電器を使ってください。他の充電器を使うと、電圧や+/-の極性が異なることがあるため、発火による火災・ヤケドのおそれがあります。
- 充電器に衣服などを掛けて充電しないでください。発火を誘発し、火災のおそれがあります。
- 傷んだ電源コード・プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。火災・感電のおそれがあります。
- 水にぬれたバッテリーや充電器を使わないでください。ショートによる火災・ヤケドのおそれがあります。

- バッテリーを保管する場合は、ショート防止のために、極に絶縁テープを貼るなどの対策をしてください。そのままの状態で保管すると、ショートによる火災やヤケドのおそれがあります。
- バッテリーを火中に投げ込んだり、加熱したりしないでください。破裂してケガをするおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。

### ⚠️注意

- バッテリーからもれた液に触らないでください。薬害によるヤケド・カブレのおそれがあります。

ま  
す  
く  
お  
さ  
り  
い  
み

## 2. 使用上のお願い

### 使用上のお願い

- DL-502/503は精密機械ですので取り扱いには十分注意し、大きな衝撃・振動を与えないでください。
- 格納ケースから取り出すときは、丁寧に扱ってください。
- DL-502/503を直接地面に置かないでください。
- 三脚に本体を設置したまま現場を離れるときは、付属のビニールカバーをかけてください。
- 移動するときは、三脚から本体を取りはずしてください。
- 格納するときは、必ず電源をOFFにし、バッテリーを取りはずしてください。
- 格納するときは、「格納要領図」(→「20.1 標準品一式」)に従って格納してください。
- 長期間にわたる連続使用や湿度の高い環境下など、特殊な条件でお使いになる場合は、あらかじめ最寄りの営業担当にご相談ください。ご使用の環境によっては、保証の対象外となります。

### メンテナンス

- 測定中に機器についた水分、汚れなどは、必ず拭き取ってください。特に対物レンズ面の水分、汚れの付着は、正しい測定を妨げるおそれがあるので、ご注意ください。
- 格納ケースに戻す前には、必ず機器を清掃してください。レンズは特に手入れが必要です。はじめに、レンズ刷毛などで埃を取り除きます。つぎに、レンズに空気を吹きかけて細かな埃や水分を除いた後、付属のシリコーンクロスか、清潔な柔らかい布でぬぐい取ってください。
- 本体のディスプレイ部は乾いたやわらかい布で軽くふいてください。ディスプレイ以外の部分および格納ケースが汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布を固く絞って汚れをふきとってください。アルカリ洗剤や有機溶剤は使用しないでください。
- 機械、付属品などは、室温が安定した乾燥している部屋で保管してください。特に、締め切った車内など、温度や湿度が不安定な場所には放置しないでください。
- ねじ、レンズなどの光学部品に何らかの故障を発見したときは、最寄りの営業担当までご連絡ください。
- 空の格納ケースは、湿気や埃から内部を守るために、いつもふたを閉めておいてください。
- 機器の精度を維持するために、定期点検、調整をおすすめします。

## データのバックアップについて

- データの消失などを防ぐため、定期的に測定データのバックアップ（データの外部機器への転送など）をしてください。

## 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- 本機器の使用または使用不能から生じた付随的な損害（データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に対して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

### 3. DLの機能

#### 重要

- ・画面やイラストは、ことわりがない限りDL-502のものを掲載しています。
- ・本文中の操作は、原則的に工場出荷時の設定画面で説明します。
- ・DL-503には測設メニューはありません。

#### 3.1 メモリー機能プログラムの特長


##### ●測定データをJOBごとに記録

比高測定モード、標高測定モードで測定したデータは、機械内にJOBごとに記録することができます。データを記録する際に、点番と属性を設定できます。記録可能点数は2000点です。

##### ●記録データの送信

記録したデータはCSV形式のテキストデータで出力されます。


#### 3.2 各部の名称と機能

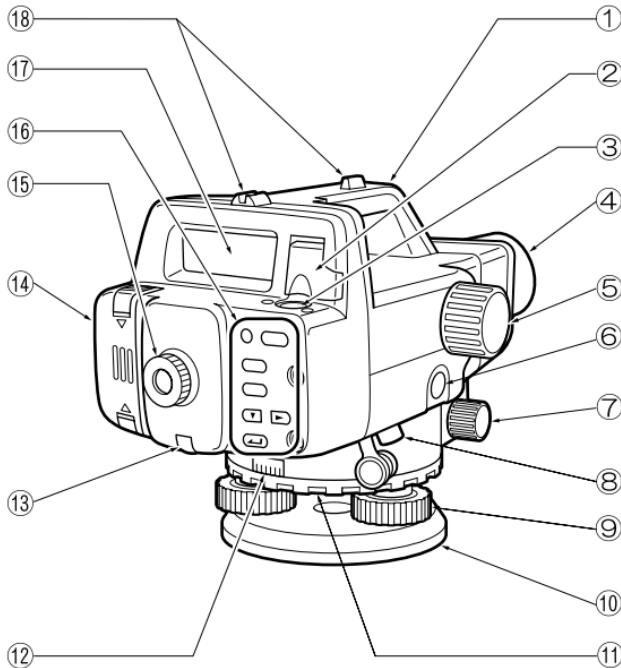

- ① ハンドル
- ② 気泡管反射ミラー  
高い位置に本体を設置するときなどに、上からのぞかなくても気泡管の気泡の位置を確認できます。
- ③ 円形気泡管
- ④ 対物レンズ
- ⑤ 合焦つまみ  
標尺にピントを合わせます。
- ⑥ 測定キー（本書では「測定」と表記しています）  
(⇒「3.4 主なキー操作」)
- ⑦ 全周微動つまみ 左右両側)  
本体の水平方向の微調整をします。
- ⑧ データ出力コネクタ  
データコレクタやコンピュータを接続できます。
- ⑨ 整準ねじ
- ⑩ 底板
- ⑪ 水平目盛り盤回転リング  
本体を固定したまま水平目盛りを回転できます。基準点を0°にあわせるときなどに使用します。
- ⑫ 水平目盛り盤  
水平角を測定します。
- ⑬ 点検調整ねじ／ねじカバー  
十字線の調整を機械的に行うための調整ねじです。
- ⑭ バッテリーふた
- ⑮ 接眼レンズ  
視力に合わせて、十字線のピントを調節します。
- ⑯ キーボード  
(⇒「3.4 主なキー操作」)
- ⑰ ディスプレイ  
メニュー画面や測定値などが表示されます (⇒「3.2 ディスプレイ表示」)
- ⑱ ガンサイト  
大まかな方向合わせに利用します。

### 3.3 ディスプレイ表示

ディスプレイには、動作状態や現在のモードを分かりやすくするために、測定手順の理解を助けるために、次のようなマークが表示されます。

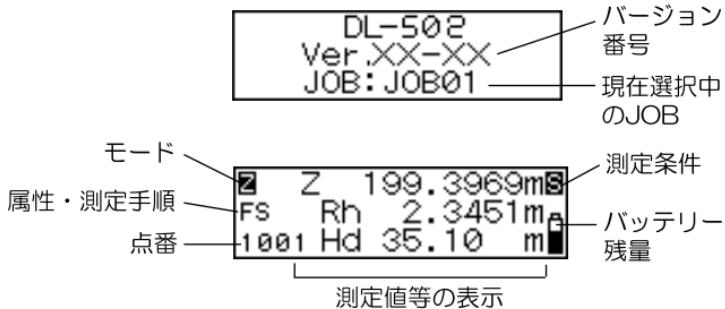

#### ●点番の表示

これから記録される点番が表示されます。

#### ●モードの表示

現在のモードが表示されます。

<b>Meas.</b>	: ステータスマード、または測定モード
<b>M</b>	: メニューモード
<b>JOB</b>	: JOB設定モード
<b>REC</b>	: 設録設定モード
<b>ZH</b>	: 比高測定モード
<b>Z</b>	: 標高測定モード
<b>SO</b>	: 測設モード
<b>C</b>	: 機能設定モード
<b>Rev.</b>	: データ確認メニュー

#### ●属性・測定手順の表示

後視と前視が表示されます。 (比高測定、測設、標高測定モード)

<b>BS</b>	: 後視測定
<b>FS</b>	: 前視測定

記録する測定値の属性が表示されます。 (比高測定、標高測定モード)

<b>BS</b>	: 後視点
<b>FS</b>	: 前視点
<b>IS</b>	: 中間点
<b>FIX</b>	: 固定点
<b>■</b>	: なし

測定手順が表示されます。（機能設定のモードの点検調整選択時）  
 (測点A)

- Aa1** : 標尺aを測定
- Ab1** : 標尺bを測定
- Aa2** : 三脚を反転して標尺aを測定
- Ab2** : 三脚を反転して標尺bを測定

(測点B)

- Ba1** : 標尺aを測定
- Bb1** : 標尺bを測定
- Ba2** : 三脚を反転して標尺aを測定
- Bb2** : 三脚を反転して標尺bを測定

現在表示されているメニューページ数が表示されます。  
 (メニュー mode、機能設定モード)

- P1** : メニュー1ページ目
- P2** : メニュー2ページ目

### ●測定条件の表示（各メニューの選択画面を除く）

現在設定されている測定条件が表示されます。

- S** : 単回測定
- A** : 平均測定
- W** : ウエービング測定
- R** : 連続（精）測定
- T** : 連続（粗）測定

### ●バッテリー残量の表示 各メニューの選択画面を除く

現在のバッテリー残量が表示されます。

-  : レベル3  
満充電
-  : レベル2  
充分な残量
-  : レベル1  
半分以下の残量
-  : レベル0  
残量ごくわずか
-  : LOW (ビープが鳴りマークが点滅)  
充電をしてください。  
残量なし。測定が正常にできません。  
充電をしてください。  
点滅表示とビープをしばらく繰り返した後、自動に電源OFFになります。

## ●測定値等の表示

表示記号の意味は次のとおりです。

**Rh** : 標尺の読み (高さ)

**Hd** : 標尺までの水平距離

**ΔH** : 比高 (高低差)

**Z** : 標高

表示される測定値、計算値、入力値は、高さの表示桁数の設定と測定条件の設定により異なります。 (→「16.各種設定変更」)

- ・高さの表示桁数が「0.0001m」設定のときの表示

Z	Z	41.7210m	S
FS	Rh	1.7420m	
2001	Hd	35.09	m

測定条件が「単回」、「連続(精)」、「平均」のとき  
高さ : 小数点以下4桁まで  
距離 : 小数点以下2桁まで

Z	Z	41.721	m	T
FS	Rh	1.742	m	
2001	Hd	35.1	m	■

測定条件が「連続(粗)」のとき  
高さ : 小数点以下3桁まで  
距離 : 小数点以下1桁まで

- ・高さの表示桁数が「0.001m」設定のときの表示

Z	Z	41.721	m	S
FS	Rh	1.742	m	
2001	Hd	35.09	m	■

測定条件が「単回」、「連続(精)」、「平均」のとき  
高さ : 小数点以下3桁まで  
距離 : 小数点以下2桁まで

Z	Z	41.72	m	T
FS	Rh	1.74	m	
2001	Hd	35.1	m	■

測定条件が「連続(粗)」のとき  
高さ : 小数点以下2桁まで  
距離 : 小数点以下1桁まで

### ◆ ■ 補足 ■

- ・距離の桁数は、測定条件によってのみ異なります。

## 3.4 主なキー操作

キー操作のうち、主なものを説明します。よく読んだ上で、各測定の手順に従ってください。

### ●電源ON/OFF

- (PWR) : 電源 ON  
(PWR) (押しながら) + ( ) : 電源 OFF

### ●ディスプレイのバックライト ON / OFF

- ( ) : バックライト ON / OFF

### ●測定の開始／終了

- (測定) : 測定開始  
(◀) / (測定) : 測定終了 (測定条件が連続(精)、連続(粗)、平均のとき)  
(ESC) : 測定の中止

### ●項目の選択／取り消し (前の手順に戻る)

- (▼) / (▶) : 項目間の移動 (JOBの選択、設定項目の選択など)  
( ) : 選択内容の確定  
(MENU) : メニュー モードへ  
(ESC) : 前の手順に戻る、ステータスモードへ戻る

### ●数値の入力


- (▼) : 数値の繰り上げ  
+/- の切り替え  
(▶) : カーソルの移動  
( ) : 入力値の確定

### 3.5 モード構成



DL502/503は、機能によって複数のモードに分かれています。  
モード間の関係と各モードのメニューの一覧について示します。

- (A) 各メニューを選択するときのキー操作
- (B) 各メニューの選択前の状態に戻るときのキー操作


#### [機器情報モード]

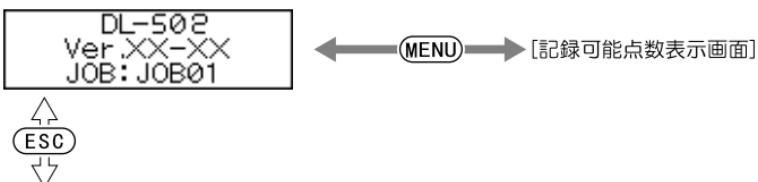


#### [ステータスマード]

 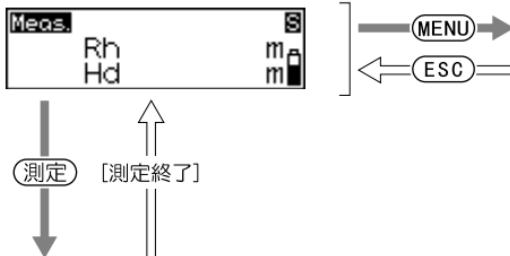



#### [メニュー モード]

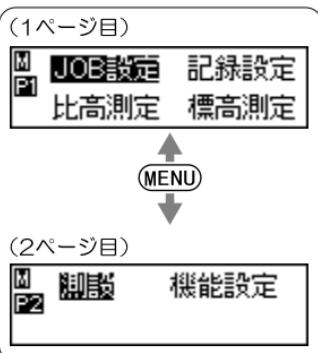

#### [測定 モード]

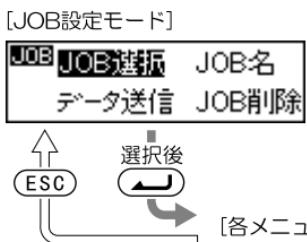

#### [記録設定 モード]

 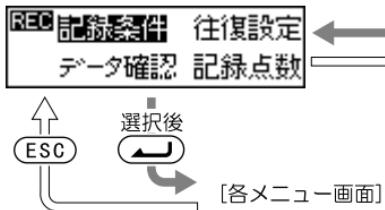

## [比高測定モード]

4H	S
BS	Rh
0001	Hd
m	m

(A) (B)

## [標高測定モード]

2	S
BS	Rh
0001	Hd
m	m

## [測設モード]

SO	比高	距離
	標高	



[各メニュー画面]

## [機能設定モード]

(1ページ目)

C 検定条件	表示行数
P1 点検調整	通信条件

(2ページ目)

C 自動OFF	
P2	

選択後




[各設定画面]

## 4. バッテリーの装着と取りはずし


充電されたバッテリーを装着します（➡「18. バッテリーの充電」）。

### 手 順


1.

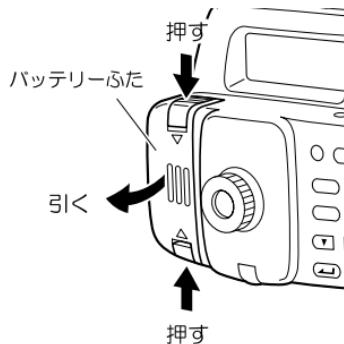

2.

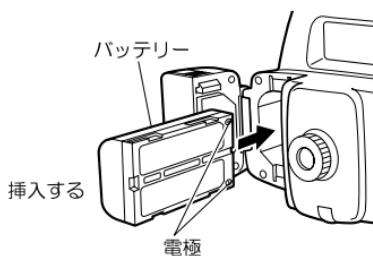

3.

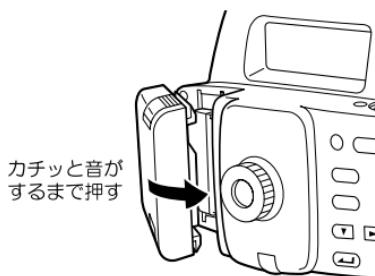

### 重要

- ・バッテリーを本体から取りはずすときは、必ず本体の電源を切ってから行ってください。電源ONのままバッテリーを取りはずすと記録したデータが失われる場合があります。

## 5. 機械の設置

### 手 順

#### 1. 三脚を設置します。

脚先をほぼ等間隔に開き、脚頭をほぼ水平にして設置します。石突を踏んで脚をしっかりと地面に固定します。

#### 2. 機械を三脚に載せます。

機械を脚頭にのせ、定心かんをねじ込み固定します。

#### 3. 整準作業を行います。

三脚が球面脚頭の場合：定心かんを緩め、本体を脚頭の上で滑らせて、円形気泡管の気泡が中央にくるようにします。  
定心かんをしっかりと締めておきます。

三脚が平面脚頭の場合：三脚の脚を伸ばしたり、縮めたりして、円形気泡管の気泡が中央にくるようにします。  
気泡がほぼ中央にきたら、整準ねじを回して気泡を○印の中央に入れます。気泡は、時計回りに回転させた整準ねじの方向に動きます。

### 重要

- コンペンセーターの動作範囲は±15'ですが、その範囲を超えてエラーメッセージは表示されません。整準作業を確実に行ってください。


## 6. ピント合わせ

### ●測定前の準備

接眼レンズを回して視度を調整します。

#### 手 順

1. ガンサイトを使って対物レンズを標尺に向けます。
2. 接眼レンズを徐々に回して、焦点板十字線がはっきり見えるところで止めます。

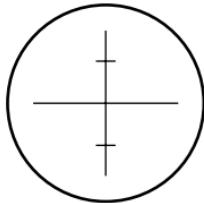

3. 全周微動つまみを回して視野の中央近くに標尺を入れ、合焦つまみをまわして標尺にピントを合わせます。



4. 望遠鏡をのぞきながら目を少し上下左右に振ってみます。
5. 標尺と焦点板十字線が相対的にずれなければ測定準備完了です。ずれる場合は、手順2から合わせ直してください。


#### 重要

- ・十字線がぼやけていたり、手順5でずれるような状態で測定を行うと、測定値に誤差を生じます。ピント合わせは、しっかり行ってください。

## ●測定のときのピント合わせ

### 手 順

1. ガンサイトを使って対物レンズを標尺に向けます。
2. 全周微動ねじを回して視野の中央近くに標尺を入れ、合焦つまみを回して標尺にピントを合わせます。

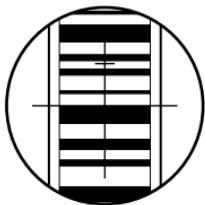

#### 重要

- ・ 標尺のコード面にピントが合っていないと、コードを読み込めないため、測定できません。ピント合わせは、しっかり行ってください。

## 7. 基本測定


RABコード標尺のコード面にピントを合わせるだけで、自動で標尺の読み取りを行います。ここでは、通常使用するコード面について説明します。

\* : RABコード (Randam Bi-directional Code) は、DL-500シリーズ用標尺コードです。

### 7.1 標尺の読み取り

#### 重要

- ・ 標尺は障害物のない場所に設置してください。
- ・ 反射率の高いもののそばに標尺を設置することはなるべく避けてください。強い光の影響を受けて測定できない場合があります。
- ・ 標尺は鉛直に支持してください。標尺が傾くと正しい高さ・距離の測定ができません。
- ・ 表面が反射して光っているような場合は、標尺を少し回して角度をかえてみてください。

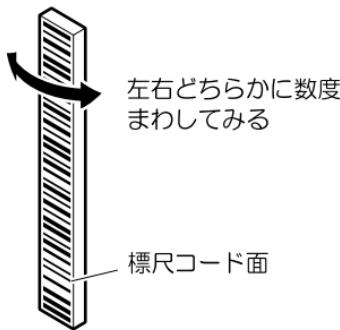

測定

- ・ 標尺にはなるべく影がかからないようにしてください。測定できない場合があります。
- ・ 標尺を手で支えるときは、コード面を覆わないよう注意してください。
- ・ 暗い場所で測定が困難な場合は、懐中電灯などで標尺を照らしてください。標尺全体に均一に光が当たるよう、遠くから照らしてください。
- ・ コード面に水滴、汚れが付着していると測定できない場合があります。やわらかい布でぬぐい取ってください。
- ・ 標尺の継ぎ目に砂などの異物が挟まっていると測定精度が悪くなる原因となるため、きれいに取り除いてください。
- ・ コード面に傷をつけないでください。測定できなくなることがあります。保管、運搬の際は、ケースに入れてください。

- ・BGSシリーズの標尺を使用しての水準測量で、高低差が大きく、かつ、常温より著しく温度差がある場合には、温度による標尺の伸縮により、実際の比高と差が生じることがあります。DL-502/503は0.1mmの桁まで読み取ることができ、微小な標尺の伸縮までも測定します。そのため、より高精度な測定を行うには、標尺の温度補正を行う必要があります。（詳しくは補足をご覧ください）

## ●標尺の設置

### 手順


1. 数値目盛り面を見て正しい順序で標尺を継ぎます。
2. 標尺台を地表に置き、標尺が沈下しないようにします。
3. 標尺に取り付けられている円形気泡管を確認しながら、標尺台の上に標尺を鉛直に立てて支持します。
4. コード面を本体の方向に向けます。

## ●天井からの高さを測定する

### 重要

- ・ウェーピング機能を使った測定はできません。測定エラー表示になります。

標尺を上下逆にして、垂直にあてます。

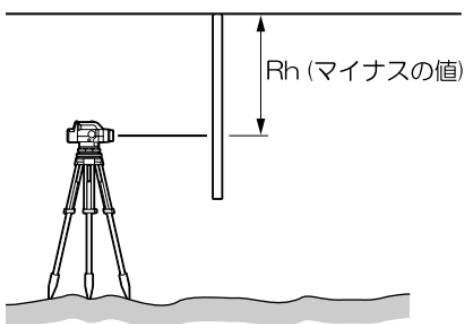

## ●通常の自動レベルとして使用する

標尺の数値目盛り面を使用することにより、自動レベルとして使用できます。標尺にピントを合わせて、標尺の目盛りを読み取ります。


## ◆ ■ 補足

- 本体の電源は、「ON」「OFF」どちらの状態でも測定できます。ただし、「ON」の状態で(測定)を押すと、測定エラー表示になります。
- より高精度な測定を行うには、標尺の温度補正を行う必要があります。
- ● 温度差による、標尺の温度補正の計算式
$$\Delta C = \{C_0 + (T - T_0) \times \alpha\} \times \Delta h$$
  - $\Delta C$ ：標尺補正量
  - $C_0$ ：標尺改正数<sup>1</sup>
  - $T$ ：観測時の測定温度（既知点・中間点・新点で測定した温度の平均値）
  - $T_0$ ：基準温度<sup>2</sup>
  - $\alpha$ ：線膨張係数（BGSシリーズ： $20 \times 10^{-6}$  1/C）
  - $\Delta h$ ：高低差
- \*1：標尺改正数は、検定により発行される検定証明書等に記載されています。
- \*2：検定時（標尺改定数を求めた時）の温度

測  
定

## 7.2 ステータスマードで測定

観準しているA点の標尺の読み（Rh）と標尺までの距離（Hd）を測定できます。

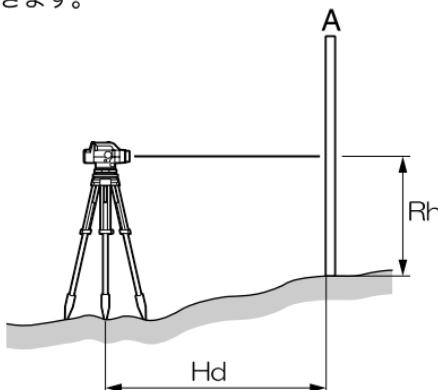


### 重要

- ・測定時、接眼レンズに直射日光などの強い光が入ると測定できない場合があります（“測定エラー”または“光量オーバー”を表示）（➡「17. 警告・エラーメッセージ」）。その際は、手や体などで光をさえぎってください。測定可能な状態となります。
- ・振動、ゆれが大きい場所では測定ができない場合があります。静かになる時を見計らって測定してください。

手順は単回測定の場合を例に説明しています。連続測定の場合は補足を参照してください。

## 手 順

 1. 電源を「ON」にします。



2. 標尺にピントを合わせ、(測定) を押します。  
測定を開始し、測定中は画面が点滅表示されます。  
終了すると、標尺の読み (Rh) 、距離 (Hd) が表示されます。

### ◆ ■ 補足 ■ ◆


- 測定条件が「連続（精）」、「連続（粗）」、「平均」のとき
- ・手順2：測定するごとに値が更新されます。
- ( または (測定) を押すと、測定を終了します。
- ( を押すと測定を中止します。

## 測 定


### 7.3 ウエービング測定

ウェービング機能を使うと、標尺の設置誤差を軽減した測定ができます。気泡管のない標尺でも測定できます。

ウェービング機能を使って、A点の標尺の読み (Rh) と標尺までの距離 (Hd) を測定します。

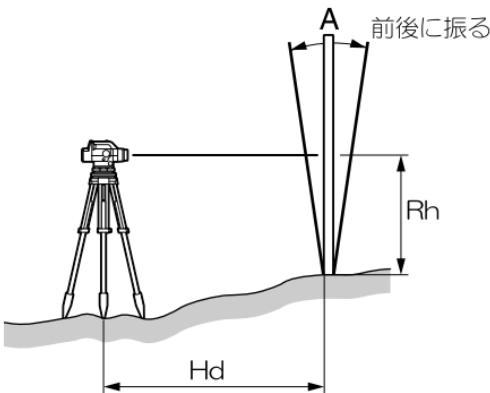

標尺が鉛直位置を通るように前後に均等（5~10°）に振ってください。

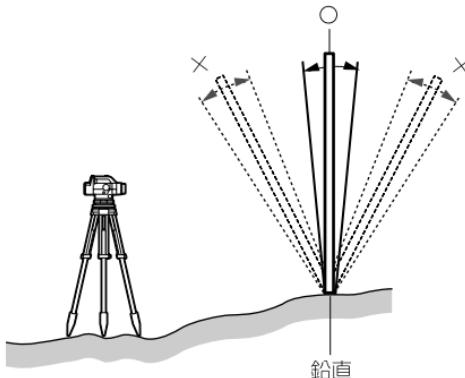

## 手 順

P1 単回 平均  
ウェーピング 連続(精)

1. 電源を「ON」にします。
2. 測定条件を「ウェーピング測定」にします。（→「16.1. 測定条件」）
3. 標尺にピントを合わせ、標尺を5~10°の角度で前後に振ります。  
3秒間に1.5往復程度の速さで振ってください。
4. **(測定)を押します。**  
ビープ音が1回鳴り、測定を開始します。測定が開始すると画面が点滅表示され、測定がすすむにつれ矢印が表示されます。  
終了すると、ビープ音が2回鳴り、標尺の読み (Rh) 、距離 (Hd) が表示されます。

Meas.  
Rh 1.7420m  
Hd 35.9 m

## 重要

- ・測定時、接眼レンズに直射日光などの強い光が入ると測定できない場合があります（“測定エラー”または“光量オーバー”を表示）（→「17. 警告・エラーメッセージ」）。  
その際は、手や体などで光をさえぎってください。測定可能な状態となります。また、照度が不足していると測定できないこともあります
- ・前後に振るスピードが速いと測定ができない場合があります。
- ・標尺が左右に振れると測定できません（“測定エラー”を表示）（→「17. 警告・エラーメッセージ」）。

測定

## 8. データ記録の準備

比高測定、標高測定モードでは測定データの保存ができます。データの記録にはあらかじめ設定が必要です。

設定はJOB設定モードと記録設定モードで行います。

JOB設定モード

JOB	JOB選択	JOB名
	データ送信	JOB削除

記録設定モード

REC	記録条件	往復設定
	データ確認	記録点数

### ◆ ■ 補足

- \*印は工場出荷時の設定です。
- 設定は電源OFF後も保存されます。
- 記録可能点数は2000点です。
- 既に2000点記録されているときはビープが2回鳴り、「残り点数0」が表示されます。このとき測定結果は保存されません。何かキーを押すと元の画面に戻ります。
- JOB設定モードの「データ送信」と「JOB削除」については、それぞれ「15.2 データ送信」、「14. JOB削除」を参照してください。
- 記録設定モードの「データ確認」と「記録点数」については、「13. 記録データの表示」を参照してください。

測  
定

## 8.1 JOBの設定

測定データを記録するJOBを設定します。

\* 「JOB01」～「JOB20」より選択

### ◆ ■ 補足

- \* JOB名は1～12文字で設定できます。
- すでにあるJOB名は設定できません。

### ● JOBの選択

#### 手 順

JOB	JOB選択	JOB名
	データ送信	JOB削除

1. メニューモードで「JOB設定」を選択し「JOB選択」を選択します。

現在選択されているJOBとそのJOB内に記録されているデータ数が表示されます。

JOB: <b>JOB01</b>
記録点数: 0123 *

- データを記録する JOBを表示させます。
-  を押して JOBを確定します。

◆ ■ 補足 ■

■ ●JOBのスピード検索

- 手順2 : JOBのNO.1~10までが表示されているときに  を押すとJOBのNO.11にジャンプします。NO.11~20までが表示されているときは、NO.21にジャンプします。
- JOBのNO.1にジャンプします。

●JOB名の入力（「JOB01」を「AT」に変更する場合）

**手 順**

JOB	JOB選択	<b>JOB名</b>
	データ送信	JOB削除

- メニュー モードで「JOB設定」を選択し「JOB名」を選択します。現在選択されているJOB名が表示され、編集可能な状態になります。 を押すと次行の頭の文字にジャンプします。

0123456789  
ABCDEFGHIJ  
JKLMNOPQEST  
UVWXYZ+-

JOB: <b>JOB01</b>
-------------------

-  を4回押して「A」を表示させます。
-  を押して次の文字にカーソルを動かします。

JOB: <b>A0B01</b>
-------------------




## 8.4 データ記録のフロー

測定データを記録する流れを説明します。

標尺のRABコード面を使わず、数値目盛面を読み取る場合は、測定データを手入力します。

☆の項目は、詳細説明があります。

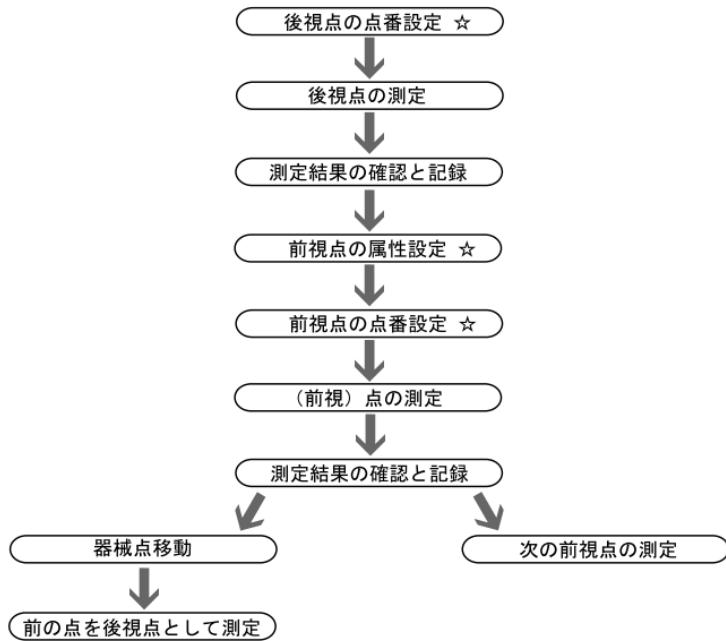


測  
定

手順は比高測定モードの場合を例に説明しています。

## ●点番の設定
 
### 手 順



1. 後視点の測定時に を押します。  
点番の設定が可能な状態になります。
2. 点番を設定します。
3. を押して点番を確定します。


### ◆ 補足 ◆

 - 点番の繰り上がり
- 点番の設定を行わない場合は、自動的に測定データに点番がつけられて現在選択中のJOBに記録されます。
- 以下のように点番が表示されますので、測定結果とともに点番を確認してください。
  - ・電源ON後初めての記録・JOB内に記録データなし…「0001」
  - ・電源ON後初めての記録・JOB内に記録データあり…最後に測定した点の点番
  - ・電源ON後2度目以降の記録・器械点移動…最後に測定した点の点番
  - ・電源ON後2度目以降の記録・器械点移動なし…最後に測定した点の点番+1

測  
定

## ●属性の設定 前視点のみ)

### 手 順



1. 前視点の測定時に を押します。  
属性の設定が可能な状態になります。

4H	4H	mS
FS	Rh	m
1001	Hd	m

2. 属性を設定します。  
 (▼) または (▶) を押すたびに、IS  
 (中間点) → FIX (固定点) → (なし)  
 → FS (前視点) → IS (中間点) …  
 の順に切り替わります。

4H	4H	mS
FIX	Rh	m
1001	Hd	m

3. (➡) を押して属性を確定します。  
 点番の設定が可能な状態になります。  
 (⇒「手順 点番の設定」)

◆ ■ 補足 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◆

■ ・属性の設定を行わない場合は、後視点以外の点は前視点として記録されます。 ■

◆ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◆

### ●測定データの手入力（標尺の数値目盛面を使った測定）

#### 手 順

4H		S
BS	Rh	m
1000	Hd	m

1. 標尺にピントを合わせて、測定点  
 の標尺の数値目盛面を読み取りま  
 す。

4H		S
BS	Rh	+0.0000m
1000	Hd	000.00 m

2. (▼) を押します。  
 測定データの手入力が行える状態にな  
 ります。

Y/N		S
BS	Rh	1.7420m
1000	Hd	35.09 m


3. 手順1で測定した値を入力します。

4. 点番を確認して「Yes」を選択する  
 データが記録されます。

5. 次の点を測定します。

## 9. 比高測定 ~高低差を測定する~

後視点（A点）と前視点（B点）の高低差（ $\Delta H$ ）を測定できます。

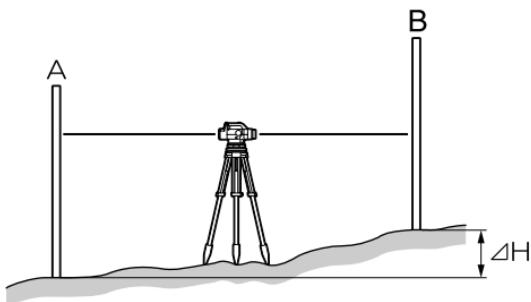

手順は単回測定で、記録条件がマニュアルの場合を例に説明しています。

測  
定

### 重要

- 手順8の器械点移動で電源をOFFする場合は、機械にもりかえ点の認識をさせる必要があるため、①「Yes」を選択、②電源OFFの順序で行ってください。

 
### 手 順

1. A点とB点の間に本体を設置します。

2. メニュー mode で、「比高測定」を選択します。

3. 後視点を測定します。

4. 表示された点番と測定値を確認し「Yes」を選択します。  
結果が記録され、記録可能な残り点数が表示されます。



Y/N S  
BS Rh 2.3451m  
1000 Hd 35.09 m

No.1000 記録シマシタ  
残り点数: 0998

△H	△H	mS
FS	Rh	m
1001	Hd	m

5. 前視点を測定します。  
後視点との比高（△H）が計算されて表示されます。

Y/N	△H	0.6031mS
FS	Rh	1.7420m
1001	Hd	35.10 m

6. 表示された点番、属性と値を確認し、「Yes」を選択します。  
結果が記録されます。

7. **(MENU)** を押します。  
器械を移動するかの確認が表示されます。

△H	器械点移動	S
FS		
1002	Yes/No?	

8. 移動するときは、「Yes」を選択します。  
手順5で測定した前視点がTP（もりかえ点）として記憶されます。

9. 次の器械点に移動し、手順3から測定を繰り返します。  
手順5で測定した点を後視点として測定します。

### ◆ ■ 補足 ■ ■ ■ ■ ■

#### ■ ●点番の入力

- ・手順3 : **(▲)** を押すと点番入力が可能な状態になります。
- ・手順5 : **(▲)** を2回押すと点番入力が可能な状態になります。  
(⇒ 「8.4 データ記録のフロー」)

#### ■ ●属性の設定

- ・手順5 : **(▲)** を押すと属性設定が可能な状態になります。 (⇒ 「8.4 データ記録のフロー」)

#### ■ ●往路復路の設定

- ・手順3 : **(MENU)** を押すと往路復路の設定画面になります。 (⇒ 「8.3 往路復路設定」)

#### ■ ●記録データの確認


- ・手順3、5 : **(▶)** を押すと、選択しているJOB内のデータが表示されます。  
(⇒ 「13.1 データ確認と編集」)

#### ■ ●測定データの手入力

- ・手順3、5 : **(▼)** を押すと、測定データの手入力が可能な状態になります。  
(⇒ 「8.4 データ記録のフロー」)

# 10. 標高測定

既知点（A点）の標高をもとに、指定した地点（B点）の標高（ $HA + \Delta H$ ）を測定できます。

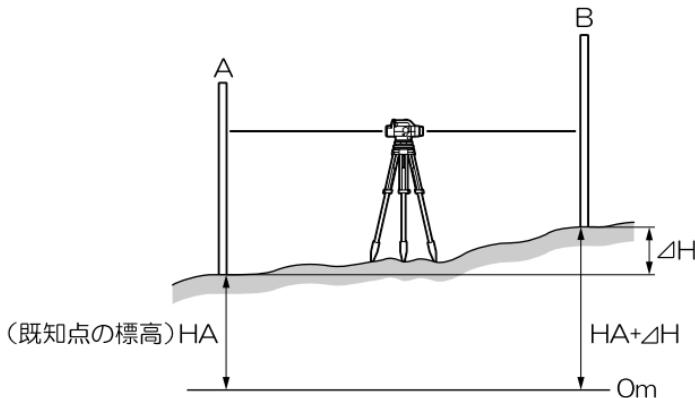

手順は単回測定で、記録条件がマニュアルの場合を例に説明しています。


測  
定

## 重要

 
- 手順9の器械点移動で電源をOFFする場合は、機械にもりかえ点の認識をさせる必要があるため、①「Yes」を選択、②電源OFFの順序で行ってください。

## 手 順

1. A点とB点の間に本体を設置します。



 2. メニューモードで、「標高測定」を選択します。



3. 後視点の標高を入力します。

4. 後視点を測定します。

Y/N	S
BS	Rh 1.7420m
1000	Hd 35.09 m

No.1000 記録シマシタ  
残り点数:0998

Z	Z	mS
FS	Rh	mA
1001	Hd	mB

Y/N Z 199.3969m S
FS Rh 2.3451m A
1001 Hd 35.10 m B

Z	器械点移動	S
FS	Yes/No?	B
1002		

Z 後視標高入力 S
BS Z 0199.3969m B

5. 表示された点番と測定値を確認し、「Yes」を選択します。  
結果が記録され、記録可能な残り点数が表示されます。

6. 前視点を測定します。  
前視点の標高（Z）が計算されて表示されます。
7. 表示された点番、属性、値を確認して「Yes」を選択します。  
結果が記録されます。

8. **(MENU)** を押します。  
器械を移動するかの確認が表示されます。
9. 移動するときは、「Yes」を選択します。  
手順6で測定した前視点が、TP（もりかえ点）の標高として記憶されます。

10. 次の器械点に移動し、手順3から測定を繰り返します。  
手順6で測定した点を後視点として測定します。



# 11. 測設～指定した比高、距離、標高の位置を探し出す～


指定する数値を入力することにより、相当する地点を探し出すことができます。測設メニューには、「比高測設」、「距離測設」、「標高測設」の3モードがあります。

## 重要

- ・DL-503には測設メニューはありません。

## 11.1 比高測設～指定した高低差を探し出す～

基準点（A点）からの高低差（ $\Delta H$ ）を入力することにより、基準点から指定した高低差の地点（B点）を探し出すことができます。

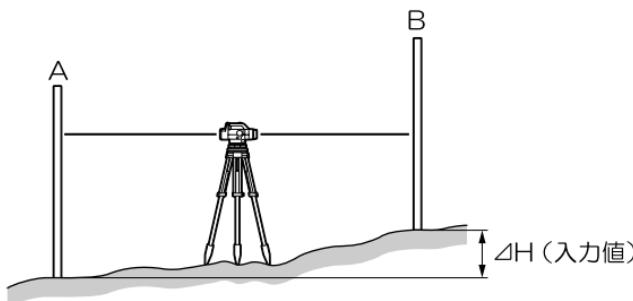

測  
定


手順は単回測定の場合を例に説明しています。

### 手順

 1. A点とB点の間に本体を設置します。




2. メニューモードで「測設」を選択し、測設モードで、「比高」を選択します。





## 11.2 距離の測設～指定した距離を探し出す～





基準点（A点）からの距離（Hd）を入力することにより、基準点から指定した距離の地点（B点）を探し出すことができます。

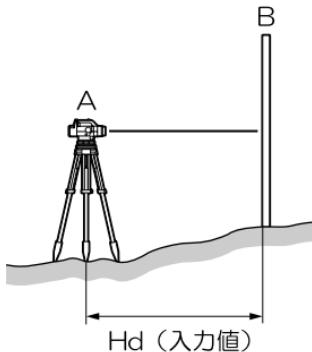

手順は単回測定の場合を例に説明しています。

### 手 順
    
### 測 定




1. A点に本体を設置します。
2. メニューモードで「測設」を選択し、測設モードで、「距離」を選択します。
3. 測設する距離の値を入力します。
4. 前視点を測定します。  
入力値と測定値の差が計算されて表示されます。



### 11.3 標高測設～指定した標高を探し出す～

既知点（A点）の標高をもとに、標高値（ $HA + \Delta H$ ）を入力することにより指定した標高の地点（B点）を探し出すことができます。

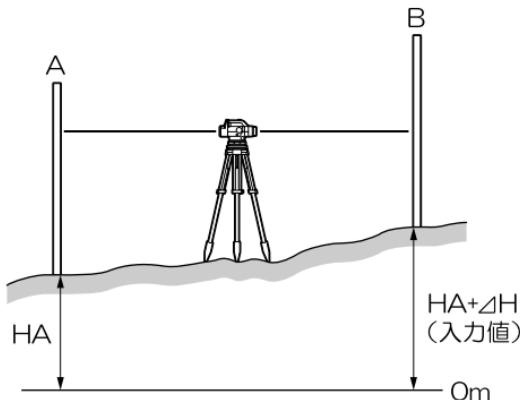

手順は単回測定の場合を例に説明しています。

#### 手 順

#### 測 定

 
 
 
 
 
 
M	測設	機能設定
P2		

SQ	比高	距離
	標高	

BS	後視標高入力	S
	Z	+0000.0000m

1. A点とB点の間に本体を設置します。
2. メニューモードで「測設」を選択し測設モードで、「標高」を選択します。
3. 後視点の標高を入力します。
4. 後視点を測定します。  
測定値が表示されます。

## 測定



5. 表示された測定値を確認し、「Yes」を選択します。

6. 測設する標高を入力します。

7. 前視点を測定します。  
入力値と測定値の差が計算されて表示されます。

8. 表示した値を目安に標尺を動かして、再度前視点を測定します。  
「ウエニ」が表示されたら標尺を上に移動します。  
「シタニ」が表示されたら標尺を下に移動します。  
標尺の移動の指示が出なくなり、表示が0になった点が指定した地点です。

9. [ ] または[ESC]を押します。  
標高の測設が終了します。次の測設を行ってください。

## ◆ ■ 補足 ■

■ ●標高測設のメニューで既に測設を行ったとき（2回目以降）

・手順4：前回の後視測定値が表示されるので、手順5へ進みます。

■ ●後視点標高値の保存

・手順3：入力した後視点標高値は電源OFF後も保存されます。なお、この値は標高測定モードでの値と共通ですので、最後にどちらかのモードで設定された後視点標高値が保存されます。（➡「10. 標高測定」）


■ ●測設標高値の保存

・手順6：入力した標高値は電源OFF後も保存されます。

## 12. その他の測定

### 12.1 水平角の測定

水平目盛り盤により、A点とB点の水平角を測定できます。

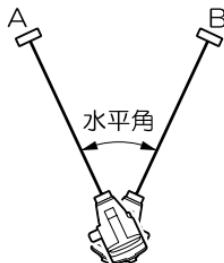

### 12.2 自動レベルとしての使用

標尺の数値目盛り面を使用することにより、自動レベルとして使用できます。標尺にピントを合わせて、標尺の目盛り面を読み取ります。

比高測定モード、標高測定モードでは、読み取った測定値を現在選択中のJOBに手入力することもできます。（➡「8.4 データ記録のフロー」）

# 13. 記録データの表示

比高測定、標高測定モードで記録したデータを表示したり、編集することができます。

データの確認や記録点数の表示は記録設定モードで行います。

 

## 13.1 データ確認と編集

現在選択しているJOB内に記録されているデータを確認し、必要に応じて属性を変更できます。

### 重要

- 属性の変更は、「BS（後視点）→FS（前視点）→IS（中間点）→FIX（固定点）→（なし）→DEL（削除）」の一方向でのみ可能です。  
(例：IS（中間点）として記録されたデータは、FIX（固定点）、（なし）、DEL（削除）に変更できますが、BS（後視点）、FS（前視点）に変更することはできません。)
- 点番と測定結果は編集できません。

### 手順

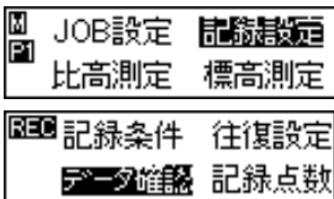

- メニューで「記録設定」を選択し、「データ確認」を選択します。  
現在選択されているJOB内の最終記録データが表示されます。
- 確認したいデータを表示させます。  
▶ を押すと1つ前のデータが表示されます。
- ➡ を押します。  
属性が変更可能な状態になります。



# 14. JOB削除

 
 
 
 
選択したJOBとJOB内のデータを削除します。

JOBの削除はJOB設定モードで行います（バッテリーLOW時は実行できません）。

## 重要

- 未送信のJOB（JOB選択時に＊が表示されるJOB）は削除できません。

## 手 順



1. メニューモードで「JOB設定」を選択し「JOB削除」を選択します。  
現在選択されているJOBと記録点数が表示されます。
2. 削除したいJOBを表示させます。
3. を押して「Yes」を選択します。  
選択したJOBとJOB内のデータが削除されます。

## 補足

- JOBのスピード検索
- 手順2 : JOBのNO.1～10までが表示されているときに を押すとJOBのNO.11にジャンプします。NO.11～20までが表示されているときは、JOBのNO.1にジャンプします。
- JOB名
- 手順3 : 削除後のJOBは工場出荷時のJOB名（JOB01～20）に戻ります。
- 記録可能な残り点数
- JOBを削除すると、未削除のJOB内の「DEL（削除）」設定データも同時に削除され、記録可能な残り点数が増えます。

# 15. 記録データの送信


本体にコンピュータやデータコレクタを接続することにより、記録データの送信やコマンド操作で測定やデータの出力が行えます。

## 重要

- ・本体は、ステータスマードまたはメニュー mode のときのみ、コマンドを受信します。その他の状態で受信をしても動作しません。

## 15.1 コンピュータ／データコレクタの接続

本体のデータ出力コネクタと、データコレクタまたはコンピュータ間を、専用のインターフェースケーブルで接続します。

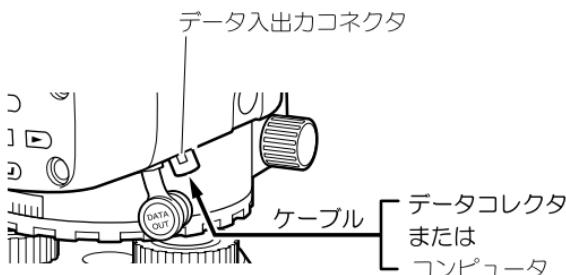

### ●インターフェースケーブル

コンピュータ	ケーブル	備考
PC9800 シリーズ	DOC25	ケーブル長：2m ピンNo.および信号レベル： RS-232C規格準拠 D-subコネクタ： 25pin オス ケーブル長：2m
PC/AT互換 (DOS/V) 機	DOC26	ピンNo.および信号レベル： RS-232C規格準拠 D-subコネクタ： DOC26 25pin メス DOC27 9pin メス
	DOC27	
	F-4	
	F-24	
その他	DOC1	コネクタ側の端子にはコネクタがついておりませんので、コンピュータに合わせてご用意ください。

記録  
の後  
処理  
タ

データコレクタには、データコレクタの付属ケーブルを使用します。

## ●データ出力コネクタのピン配置

ピンNo.	信号名
1	SG (GND)
2	NC (未使用)
3	SD (TXD)
4	RD (RXD)
5	電源 (出力)
6	予約 (使用禁止)

## 15.2 データ送信

JOB内のデータをCSV形式のテキストデータでコンピュータに送信します。


### 重要

- データが保存されているJOBで未送信のものには、JOB選択時に「\*」が表示されます。


### 手順

記録  
の後  
処理タ

1. あらかじめDL-502/503とコンピュータをケーブルで接続します。  
(⇒「15.1 コンピュータ／データコレクタの接続」)

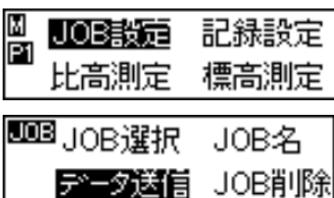

 2. メニューモードで「JOB設定」を選択し、「データ送信」を選択します。現在選択しているJOBと記録点数が表示されます。



3. 送信するJOBを選択します。

JOB: JOB01  
0123 Yes/**No?**

4. 「Yes」を選択します。  
データ送信が始まり、完了するとJOB設定モードに戻ります。

◆■補足■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■●JOBのスピード検索

- ・手順2 : JOBのNO.1～10までが表示されているときに (MENU) を押すとJOBのNO.11にジャンプします。NO.11～20までが表示されているときは、JOBのNO.1にジャンプします。
- ・手順4 : **(MENU)** を押すと通信条件を設定する画面になります。

■●データ出力フォーマット

通信フォーマットの詳細は「デジタルレベル編コミュニケーションマニュアル」を参考照してください。

記録  
の後  
処理タ












## 17. 警告・エラーメッセージ

       DL-502/503で表示される警告・エラーメッセージと、その原因を以下に示します。

ディスプレイメッセージ	コードメッセージ	意味
Meas. E400	E400 E401 E402 E405 E406	<ul style="list-style-type: none"><li>本体の不良によるシステムエラーです。 最寄りの営業担当までご連絡ください。</li><li>ウェービング測定で計算エラーです。</li></ul>
Meas. 測定エラー	E410 E411 E412 E413 E414 E415 E416 E417 E418 E419 E420 E421 E422 E423 E424	<ul style="list-style-type: none"><li>標尺以外を視準している。</li><li>フォーカスが合っていない。</li><li>標尺が障害物や傷などにより部分的に見えていない。</li><li>標尺までの距離が近すぎる。または遠すぎる。</li><li>標尺に部分的に影が映っている。</li><li>標尺を正しく視準していない。</li><li>接眼レンズから光が差し込んでいる。</li><li>手や体で光をさえぎってください。</li><li>ウェービング測定で標尺を逆さまに設置している。</li></ul>

必要に応じて

ディスプレイメッセージ	コードメッセージ	意味
	E430 E433	<ul style="list-style-type: none"> <li>明るすぎる。</li> <li>明るさが急激に変化した。</li> <li>標尺の周り、または背景に光るもののが存在している。</li> <li>接眼レンズから光が差しこんでいる。 手や体で光をさえぎってください。</li> </ul>
	E431	<ul style="list-style-type: none"> <li>測定の途中で標尺が遮られた。または明るさが急激に変化した。</li> </ul>
	E432	<ul style="list-style-type: none"> <li>暗すぎる。</li> <li>明るさが急激に変化した。</li> </ul>
	E440	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体に与える振動が大きい。または空気のゆらぎが大きい。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ウェービング測定時、標尺が静止しているか小刻みな動きをしている。</li> </ul>
 	E456 E457	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウェービング測定時、標尺の規準位置が0.5m未満(下)または4mを超えている(上)。</li> </ul>
 	E458 E459	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウェービング測定時、測定距離が5m未満(近)または50mを超えている(遠)。</li> </ul>
	E498	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウェービング測定を開始して20秒経過しても測定結果が得られない。</li> </ul>

必要に応じて

◆ ■ 補足 ■ ■ ■ ■ ■

- コードメッセージは、ディスプレイには表示されません。


# 18. バッテリーの充電

## 重要

- 充電器の端子をショートさせないでください。大電流による発熱や発火のおそれがあります。
- 充電ランプが点滅しているときでも、充電温度範囲外では充電はされません。必ず充電温度範囲内で充電してください。
- バッテリーを35°C以上の高温下に放置しないでください。バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- 長時間に渡って使用しない場合でも、品質保持のために月に一度は充電してください。
- 充電完了後、再度連続して充電しないでください。バッテリーの性能が劣化することがあります。
- 指定のバッテリー以外の充電はおやめください。
- バッテリーを過放電させてしまうと、充電できなくなったり、動作時間が短くなります。バッテリーは充電状態で保存してください。
- 充電器は、使用中多少熱を持ちますが異常ではありません。

## 手 順


- 電源ケーブルを充電器に取り付け、プラグをコンセントに差し込みます。
- バッテリー（BDC46B）の溝と充電器（CDC68）のガイドを合わせ、矢印方向に押して装着します。  
充電ランプが点滅し、充電を開始します。

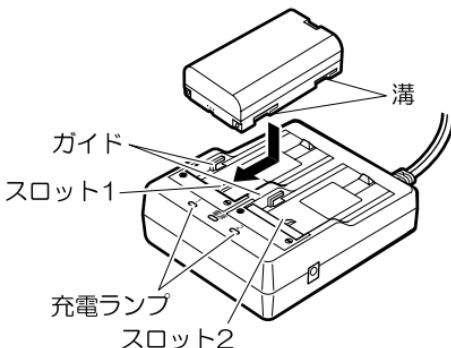

- 充電時間は約2.5時間（10~50°C時）です。  
充電が完了すると、充電ランプが点灯します。

必要に応じて

- 充電が終了したら、バッテリーをはずし、プラグをコンセントから抜きます。

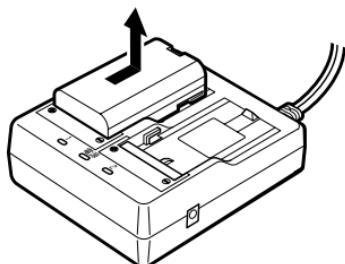

#### ◆ ■ 補足 ■ ■ ■ ■ ■

##### ●スロット1と2

- 手順2 : 先に装着したバッテリーの充電から開始します。同時に装着したときは、スロット1に装着したバッテリーの充電を開始し、完了後スロット2に装着したバッテリーの充電に移行します。

##### ●充電ランプ

- 手順2、3 : 充電ランプが消灯しているときは、充電温度範囲外か、バッテリーが正しく装着されてません。以上のこと 注意しても状態が変わらない場合は、最寄りの営業担当までご連絡ください。

必要に応じて

# 19. 点検・調整

正確な測定のために、ご使用前に点検・調整を行ってください。

- ・点検と調整は、機械の設置が安定している環境で行ってください。
- ・点検・調整時には「ウェービング測定」を選択しないでください。

## 19.1 円形気泡管調整


円形気泡管の気泡の位置にずれがないか確認します。ずれているときは、調整を行います。

### 手 順

1. 整準ねじを使って気泡を○の中央に入れます。
2. 本体を180°回転させます。  
気泡がずれなければ正常です。ずれた場合は、次のように調整してください。
3. 整準ねじで、ずれ量の半分を戻します。



4. あとの半分を六角棒レンチを使い、円形気泡管調整ねじをまわして、○内に気泡を入れます。

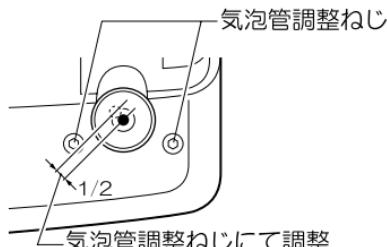

5. 再度本体を180°回転させます。  
気泡がずれなければ調整完了です。ずれた場合は、再度手順3、4を繰り返してください。

必要に応じて



## 19.2 十字線調整

  十字線の位置にずれがないか確認します。調整には、標尺のコード面を読み取る際に重要な電子十字線の位置補正と、機械の十字線の調整があります。電子十字線の位置補正を行ってから、機械的調整を行います。


### ●電子十字線の位置補正

手順は、単回測定で三脚を反転し、二度両標尺の高低差を測定して点検する場合を例に説明しています。反転なしの場合の手順については補足を参照してください。

#### 手 順



 - 機能設定メニューの1ページ目で「点検調整」を選択します。
- ガイド表示に従って、約30m隔てた場所に標尺a、bを立て、その中央に本体を設置します。  
本体を設置した点をAとします。  
本体と標尺までの距離設定は約±50cm程度に設定してください。設定距離の差があまり大きくなると、測定精度に影響する場合があります。
- 左矢印ボタンを押します。
- 標尺aを測定します。
- 表示された測定値を確認し、「Yes」を選択します。
- 標尺bを測定します。



必要に応じて

Ab1	Rh	1.0897m	S
	Hd	15.03	m

7. 表示された測定値を確認し、「Yes」を選択します。

三脚反転

Yes/No?

8. 「Yes」を選択します。


9. 三脚を180° 反転します。

10. 手順4から手順6の操作を繰り返し、標尺a、標尺bを観準して、測定します。


11. 表示された測定値を確認し、「Yes」を選択します。

Ab2	Rh	1.0895m	S
	Hd	14.98	m

 12. ガイド表示に従って、標尺a、bを結ぶ直線上で、標尺aから約3mの位置に本体を移動します。  
本体を設置した点をBとします。



 13. (→) を押します。



14. 手順4から手順11の操作を繰り返し、標尺a、標尺bを観準して、測定します。

手順8で三脚反転を選択すると、三脚反転のガイドが表示されるので三脚を反転します。

15. 較差を確認し、調整（位置補正）を行なうかどうか判断します。

較差が0.3mm以下の場合は補正是必要ありません。0.3mmを超える場合は補正を行ってください。

較差 0.0017m  
調整 Yes/No?

<位置補正を行わない場合>

較差 0.0017m  
調整 Yes/No?

16. 「No」を選択します。

調整終了  
Yes/No?

17. 「Yes」を選択し 点検調整メニューを終了します。

<位置補正を行う場合>

較差 0.0045m  
調整 Yes/No?

16. 「Yes」を選択します。

測定結果より電子十字線の位置補正量を計算して登録し、メニュー選択画面に戻ります。

17. 手順1から手順15を繰り返して、較差が0.3mm以内になっていることを確認します。

必要に応じて

## ●機械的調整



1. 点Bで標尺bのコード面を視準して、測定します。



2. 点Bで標尺bの数値目盛り面を視準して、目視で測定します。


3. 手順1と2の測定値の差が2mm以上のときは、機械的調整へ進みます。

測定値の差が2mm未満のときは、これ以降の手順は必要ありません。

4. ねじカバーをはずし、十字線調整ねじへ六角棒レンチ (M2.5用) を差し込みます。

5. 十字線調整ねじを回し、再度手順1、2を行い測定差が2mm未満になるように調整します。

手順1より手順2の測定値が大きいときは、調整ねじを少しゆるめて十字線を下げる。逆に手順2の測定値が小さいときは、調整ねじを少し締めて十字線を上げます。

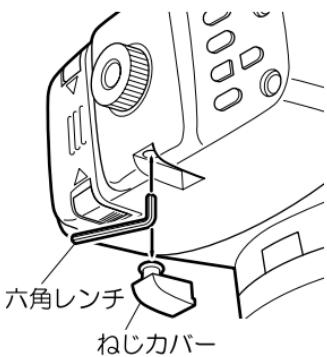

6. ねじカバーを取り付けます。

必要に応じて

## ◆ ■ 補足 ■ ■ ■ ■ ■

### ●三脚を反転しない場合

- ・手順8：「No」を選択すると、手順12へ移ります。

### ●電子十字線の位置補正中に電源OFFしたとき

- ・手順9、12、14 :

測定データ保存

YES/NO?

その時点までの測定値を保存するかの確認が表示されます。「Yes」を選択すると、測定値を保存して自動的に電源OFFします。再び電源ONしてこのメニューに入ると、前回電源OFFした手順から処理を再開します。「No」を選択すると、測定値をクリアして電源OFFします。

### ●較差について

- ・手順15：<三脚を反転する場合>

点Aでの値 = [ (標尺aの1回目の測定 - 標尺bの1回目の測定) +  
(標尺aの2回目の測定 - 標尺bの2回目の測定) ] / 2

点Bでの値 = [ (標尺aの1回目の測定 - 標尺bの1回目の測定) +  
(標尺aの2回目の測定 - 標尺bの2回目の測定) ] / 2

較差 = (点Aでの値 - 点Bでの値) の絶対値

### <三脚を反転しない場合>

点Aでの値 = (標尺aの測定 - 標尺bの測定)

点Bでの値 = (標尺aの測定 - 標尺bの測定)


較差 = (点Aでの値 - 点Bでの値) の絶対値

必要に応じて


## 20. 付属品について

### 20.1 標準品一式

初めてご使用の際は、必ず以下の製品がそろっていることを確認してください。

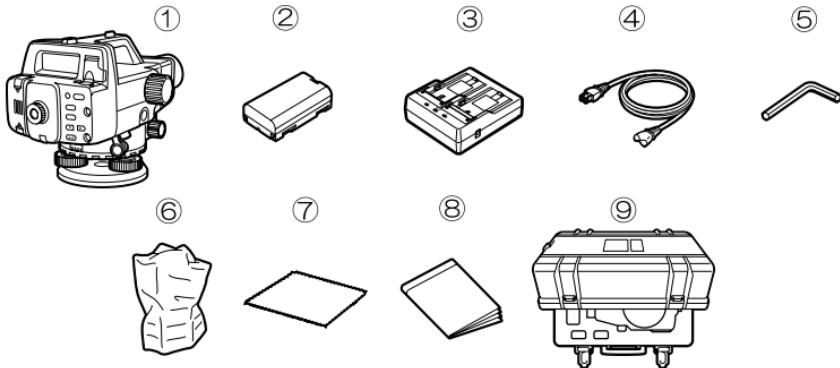

#### ●格納図

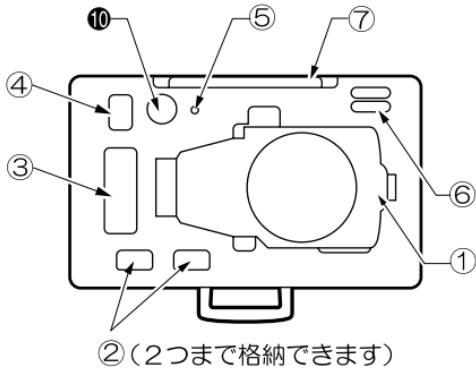

必要に応じて

① DL-502/503本体	1
② バッテリー (BDC46B)	1
③ 充電器 (CDC68)	1
④ 電源ケーブル (EDC113)	1
⑤ 六角棒レンチ M2.5用 (円形気泡管、十字線調整用)	1
⑥ ビニールカバー	1
⑦ シリコーンクロス	1
⑧ 取扱説明書	1
⑨ 格納ケース (SE52A)	1

特別付属品も格納できます。

⑩ ダイアゴナルアイピース (DE23)	1
----------------------	---


## 20.2 特別付属品

---

### ●ダイアゴナルアイピース (DE23)

ダイアゴナルアイピースを使用すると、狭い場所での観測に便利です。

DL-502/503本体の接眼レンズを反時計方向に強く回して接眼レンズをはずします。ダイアゴナルアイピースを、接眼レンズの代わりにねじ込んで取り付けます。

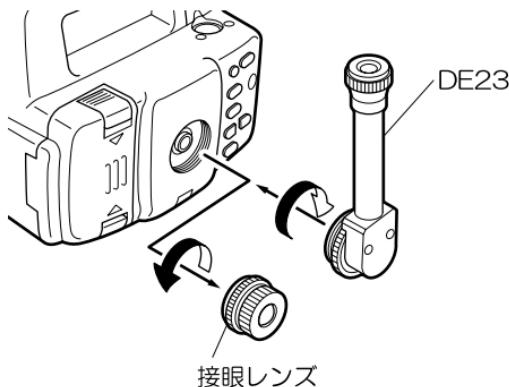

必要に応じて

## 20.3 標尺の種類

標尺	材質	長さ／表面加工	備考
<b>BIS20*</b>	インバール	2.0m	国土地理院認定 水準標尺1級A
		表面：RABコード	
<b>BIS30A</b>	ニュースーパー	3.038m	国土地理院認定 水準標尺1級A
	インバール	表面：RABコード	
<b>BIS30*</b>	インバール	3.038m	国土地理院認定 水準標尺1級A
		表面：RABコード	
<b>BGS40A</b>	グラス ファイバー製	4.08m (3本継ぎ)	国土地理院認定 2級水準標尺 (RABコード面) ハンドル付き 着脱式水準器GS20L付き
		表面：RABコード	
		裏面：数値目盛り	
<b>BGS40</b>	グラス ファイバー製	4.08m (3本継ぎ)	ハンドル付き
		表面：RABコード	
		裏面：数値目盛り	
<b>BGS50</b>	グラス ファイバー製	5.09m (4本継ぎ)	ハンドル付き
		表面：RABコード	
		裏面：数値目盛り	
<b>BAS55</b>	アルミ製	5.0m (5段式)	振り出し式
		表面：RABコード	
		裏面：数値目盛り	
<b>BRS55*</b>	アルミ製	5.0m (5段式)	1級金尺にRABコードが印刷されています。狭い場所での測定に適しています。
		表面：RABコード	
		裏面：反射シート +数値目盛り	
		30.0cm	
<b>BSS30*</b>		表面：RABコード	1級金尺にRABコードが印刷されています。狭い場所での測定に適しています。
		裏面：数値目盛り	
		60.0cm	
<b>BSS60*</b>		表面：RABコード	1級金尺にRABコードが印刷されています。狭い場所での測定に適しています。
		裏面：数値目盛り	

\* : お求めの際は、弊社または販売代理店までご相談ください。

# 21. 仕様

「DL-502/503」の記述のないものは共通です。

## 望遠鏡

全長	260mm
有効径	DL-502 Φ45mm DL-503 Φ36mm
倍率	DL-502 32倍 DL-503 28倍
像	正像
分解力	DL-502 3" DL-503 3.5"
視野	1° 20'
最短合焦距離	1.5m
スタジア乗数	100
スタジア加数	0

## 標尺

ニュースーパーインバール・RABコード標尺 (国内1級A標尺)  
BIS30A

寸法 : 85(W) × 40(D) × 3038(H) mm  
質量 : 5.5kg (単体)、23.4kg  
(ケース格納時 (2本格納))  
線膨張係数  $0 \pm 0.1 \times 10^{-6}$  1/°C

インバール・RABコード標尺 (BIS30は国内1級A標尺)  
BIS20

寸法 : 85(W) × 40(D) × 2000(H) mm  
質量 : 4.3kg (単体)、17.1kg  
(ケース格納時 (2本格納))

BIS30

寸法 : 85(W) × 40(D) × 3038(H) mm  
質量 : 5.5kg (単体)、23.4kg  
(ケース格納時 (2本格納))  
線膨張係数  $1 \times 10^{-6}$  1/°C

仕  
様

グラスファイバー・RABコード標尺（裏面にはメートル目盛あり）  
BGS40

寸法：58(W) × 28(D) × 4080(H) mm (3本継ぎ時)  
質量：2.4kg (単体)、3.0kg (ケース格納時)

BGS40A

寸法：58(W) × 28(D) × 4080(H) mm (3本継ぎ時)  
質量：2.4kg (単体)、3.0kg (ケース格納時)

BGS50

寸法：58(W) × 28(D) × 5090(H) mm (4本継ぎ時)  
質量：3.0kg (単体)、3.6kg (ケース格納時)  
線膨張係数  $20 \times 10^{-6}$  1/ $^{\circ}$ C

アルミ・RABコード標尺（裏面にはメートル目盛あり）  
BAS55

寸法：50(W) × 27.8(D) × 5005(H) mm  
質量：1.9kg (単体)、2.2kg (ケース格納時)  
線膨張係数  $24 \times 10^{-6}$  1/ $^{\circ}$ C

## 測定部

水平目盛盤	直径 103mm
測定可能範囲*1	最小読取値 1°
	高さ 0~4m
	0~5m (BGS50使用時)
	距離 1.6~100m
最小表示	高さ 0.0001m / 0.001m (単回、連続(精)、平均、ウェービング測定時) 0.001m / 0.01m (連続(粗)測定時)
	距離 0.01m (単回、連続(精)、平均測定時) 0.1m (連続(粗)測定時、ウェービング測定時)
精度*1	高さ 1 km往復標準偏差 DL-502 電子的測定 0.4mm (BIS30A) 0.6mm (BIS20/30) 1.0mm (BGS40/40A/50) 1.2mm (BAS55)
	視覚的測定 1.0mm (BGS40/40A/50) 1.5mm (BAS55)

## DL-503

### 電子的測定

0.6mm (BIS30A)

0.8mm (BIS20/30)

1.5mm (BGS40/40A/50)

1.7mm (BAS55)

### 視覚的測定

2.0mm (BGS40/40A/50)

2.5mm (BAS55)

距離  $\pm 10\text{mm}$  (10m以下の測定時)  
 $\pm (0.1\% \times D)$  (10~50mの測定時)  
 $\pm (0.2\% \times D)$  (50m以上の測定時)  
(D : 測定距離、単位 : m)

測定モード 単回／連続(精)／平均／連続(粗)／ウェービング測定(選択可)

測定時間\*2 単回／連続(精) 約2.5秒

平均 平均回数×約2.5秒

連続(粗) 測定 約1秒

自動補正装置 磁気制動ペンジュラム装置

補正範囲  $\pm 15'$

### ウェービング測定

測定推奨照度 150 lx以上

ウェービング推奨速度

0.5Hz前後 (3秒で1往復半)

測定可能範囲

振り角 前後に5~10°程度

高さ 0.5~4m

距離 5~50m

推奨標尺\*3 BGSシリーズ

BAS55 (高さ3mまで)

\*1 : 大気のゆらぎが少ない気象条件で、屋外、自然光のもとに標尺を設置し、標尺面の照度が20lx以上のときの値です。

\*2 : 晴天～曇天の気象条件で、屋外に標尺を設置したときの値です。

\*1、2 : 気象条件、測定条件などにより変わることがあります。

\*3 : 視準線が必ず標尺上にあること。

## 電源部

電源	着脱式バッテリーBDC46B リチウムイオン電池
電源監視機能	4段階
連続使用時間	16時間以上 (25°C)
充電時間	2.5時間以下*4 (充電器CDC68使用時) (25°C) (バッテリーBDC46B)
公称電圧	7.2V
保存温度範囲 (長期保存)	-20~35°C
(充電器CDC68)	
電源	AC100V 50/60Hz
充電温度範囲	0~40°C
保存温度範囲	-20~65°C

\*4 : 低温／高温時には、記載の時間以上かかることがあります。

## 諸般

LCD	128 ドットx 32ドットマトリックス 照明装置付き
キーボード	8キー (前面7キー、側面1キー)
オートパワーカットOFF機能	あり (操作停止から30分後に自動的にOFF) /なし (選択可)
データ出力	RS232C準拠
円形気泡管感度	10'/2mm
使用温度範囲	-20~50°C
保存温度範囲	-40~70°C
防水	JIS保護等級4級 (防まつ型)
寸法	158 (W) x 257 (D) x 182 (H) mm
質量	約2.4kg (バッテリーを含む)



---

機器の修理・サービスのお問い合わせまたは、  
機器に関するご質問・ご相談は下記の販売代理店へ

取扱代理店名



トプコンホームページ <http://www.topcon.co.jp>

**株式会社トプコン** 本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

**株式会社トプコン販売** 本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

※ 弊社連絡先詳細は、添付の「測量機器に関するご質問・ご相談」シートまたは弊社ホームページをご覧ください。

---

©2010 TOPCON CORPORATION  
ALL RIGHTS RESERVED  
無断複製及び転載を禁ず